

Part № KU-MI-LA09-00

Part № KU-MI-LA09-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....2 шт.	Пленка защитная.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Шарнир.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Руководство по установке.....1 шт.	

Руководство по установке


Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer IX (2003-2005);

IX рестайлинг (2005-2010)


Артикул: KU-MI-LA09-00

Схема установки

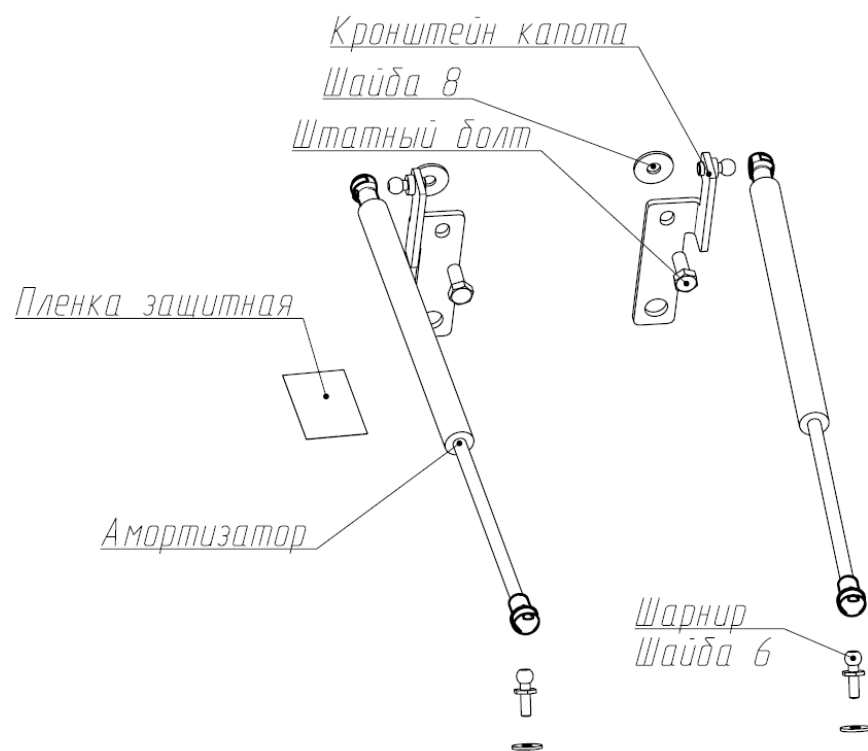

Part № KU-MI-LA09-00

Part № KU-MI-LA09-00

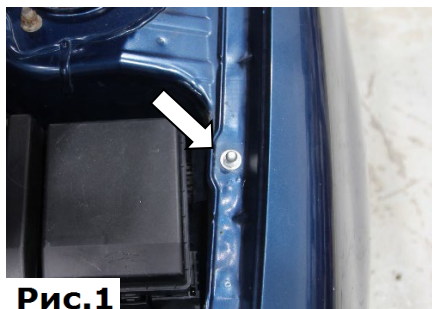УСТАНОВКА**Рис.1**

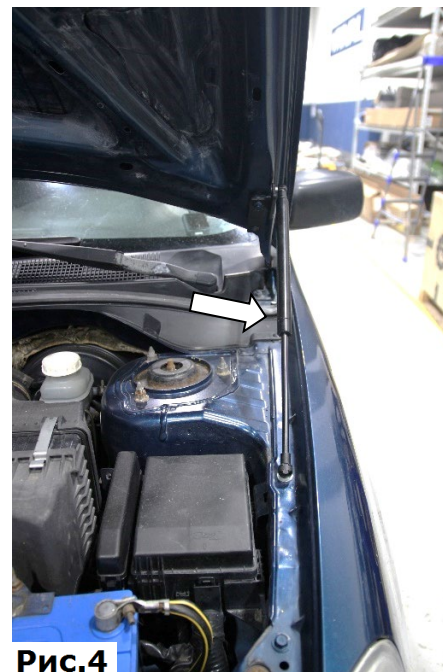
1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Закрутить на его место шарнир с шайбой 6, с помощью торцевой головки №12 с усилием 9Нм (Рис.1).

**Рис.2**

2. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12 (Рис.2).

**Рис.3**

3. Установить кронштейн капота, подложив под него шайбу 8 и разместив шляпку нижнего болта крепления капота в отверстии кронштейна. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.3).


**Рис.4**

4. Аналогично установить кронштейн крыла и кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. С пассажирской стороны наклеить защитную пленку между технологических отверстий в капоте, как показано на рисунке (Рис.5).

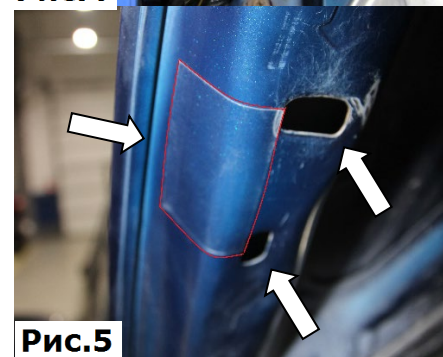**Рис.5**

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!