


Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023)  
Volkswagen Polo V (2009-2015);(2015-2020)  
Volkswagen Polo VI (2020-2022)  
Jetta VA3 (2019-)

Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023)  
Volkswagen Polo V (2009-2015);(2015-2020)  
Volkswagen Polo VI (2020-2022)  
Jetta VA3 (2019-)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860 .....2 шт.	Шарнир капота.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	Шайба.....2 шт.
	Гайка.....2 шт.

## Схема установки

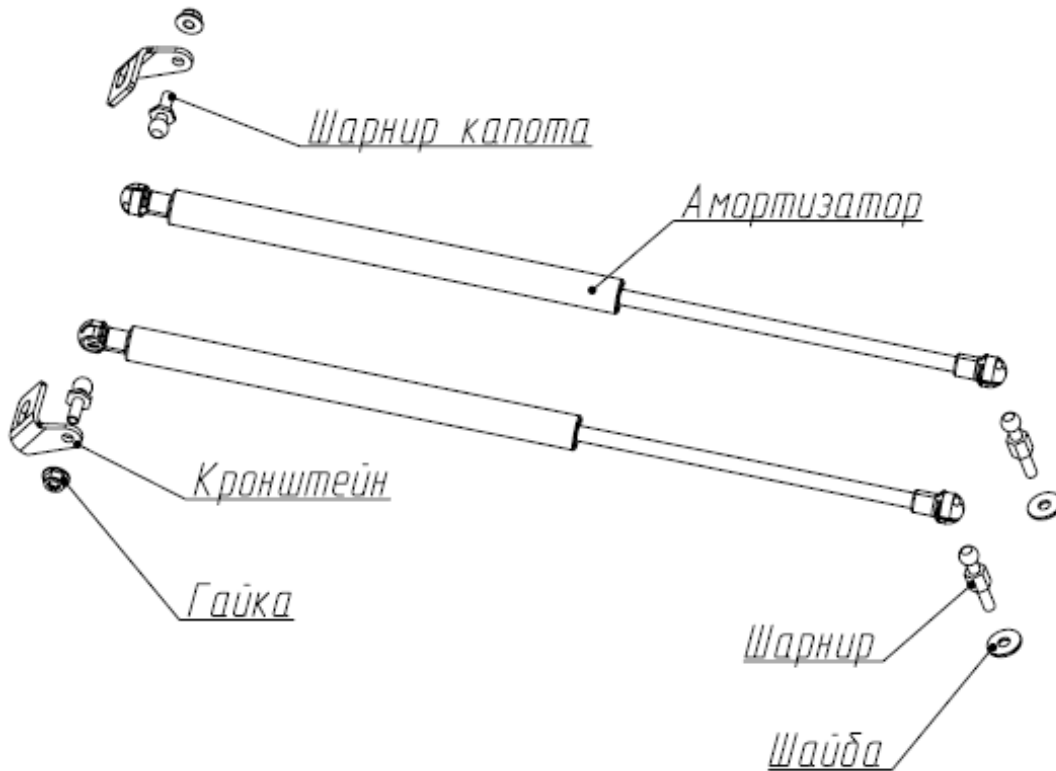

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Skoda Rapid I (2013-2017);

Skoda Rapid I рест. (2017-2020);

Skoda Rapid II (2020-2023)

Volkswagen Polo V (2010-2015);

Volkswagen Polo V рест. (2015-2020)

Volkswagen Polo VI (2020-2022)

Jetta VA3 (2019-)

Артикул: KUSKRP0103



## УСТАНОВКА

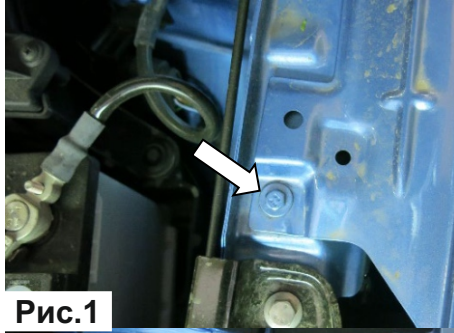


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (Рис.1).

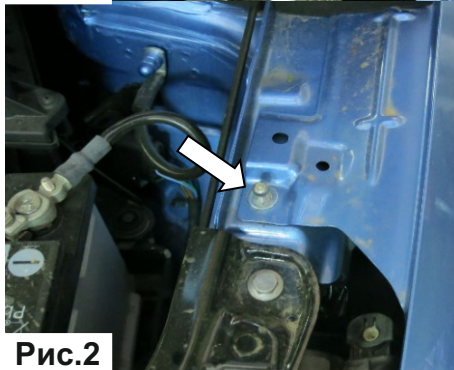


Рис.2

2. Установить шарнир с шайбой на крыло, как показано на рисунке. Затянуть шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Соедините шарнир капота с кронштейном, в зависимости от марки и модели автомобиля (Рис.3).

Вариант А устанавливается на:  
 Volkswagen Polo V (2010-2015); (2015-2020).  
 (Рис.4.1)

Вариант В устанавливается на:  
 Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023);  
 Volkswagen Polo VI (2020-2022); Jetta VA3 (2019-).  
 (Рис.4.2)

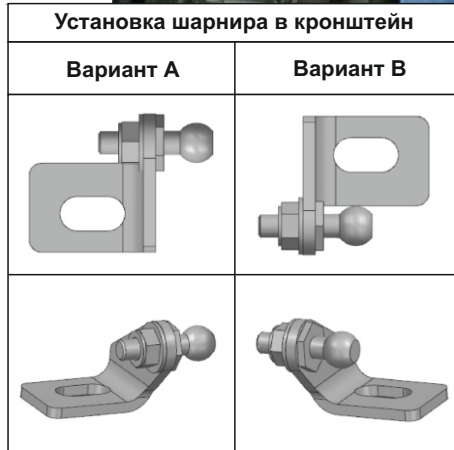


Рис.3

4. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

Для:  
 Volkswagen Polo V (2010-2015); (2015-2020).  
 (Рис.4.1)

Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023);  
 Volkswagen Polo VI (2020-2022); Jetta VA3 (2019-).  
 (Рис.4.2)



Рис.4.1

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4.2

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).



Рис.5

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**