


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 2968602 шт.	Шарнир капота.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	Шайба.....2 шт.
	Гайка.....2 шт.

Схема установки

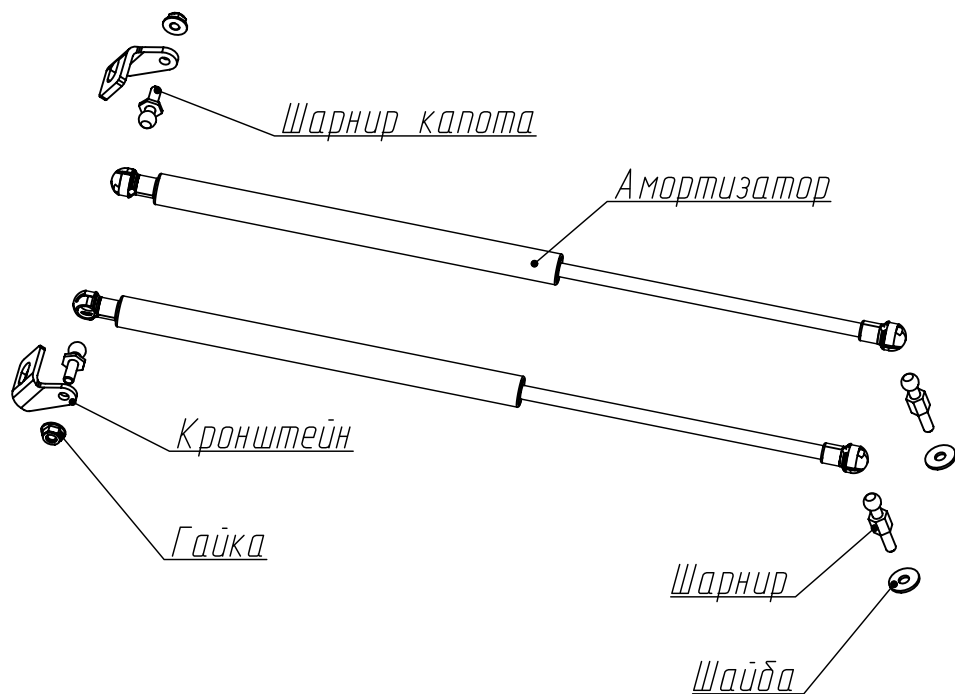

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Skoda Rapid I (2013-2017);

Skoda Rapid I рест. (2017-2020);

Skoda Rapid II (2020-2023)

Volkswagen Polo V (2010-2015);

Volkswagen Polo V рест. (2015-2020)

Volkswagen Polo VI (2020-2022)

Jetta VA3 (2019-)

Артикул: UJEVA3011



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (Рис.1).

2. Установить шарнир с шайбой на крыло, как показано на рисунке. Затянуть шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

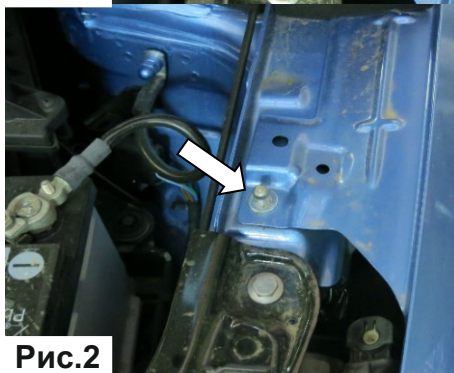


Рис.2

3. Соедините шарнир капота с кронштейном, в зависимости от марки и модели автомобиля (Рис.3).

Вариант А устанавливается на:
Volkswagen Polo V (2010-2015); (2015-2020).
(Рис.4.1)

Вариант В устанавливается на:
Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023);
Volkswagen Polo VI (2020-2022); Jetta VA3 (2019-).
(Рис.4.2)

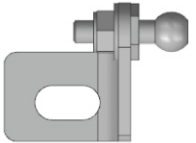
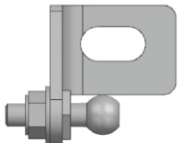
 
 
Установка шарнира в кронштейн	
Вариант А	Вариант В
	
	

Рис.3

4. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

Для:
Volkswagen Polo V (2010-2015); (2015-2020).
(Рис.4.1)
Skoda Rapid (2013-2017);(2017-2020);(2020-2023);
Volkswagen Polo VI (2020-2022); Jetta VA3 (2019-).
(Рис.4.2)



Рис.4.1

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4.2

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).



Рис.5

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!