


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 878106.....	2 шт.	Болт М8х30 .....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Закладная.....	2 шт.	Шайба-проставка.....	2 шт.
Руководство по установке .....	1 шт.		

## Схема установки

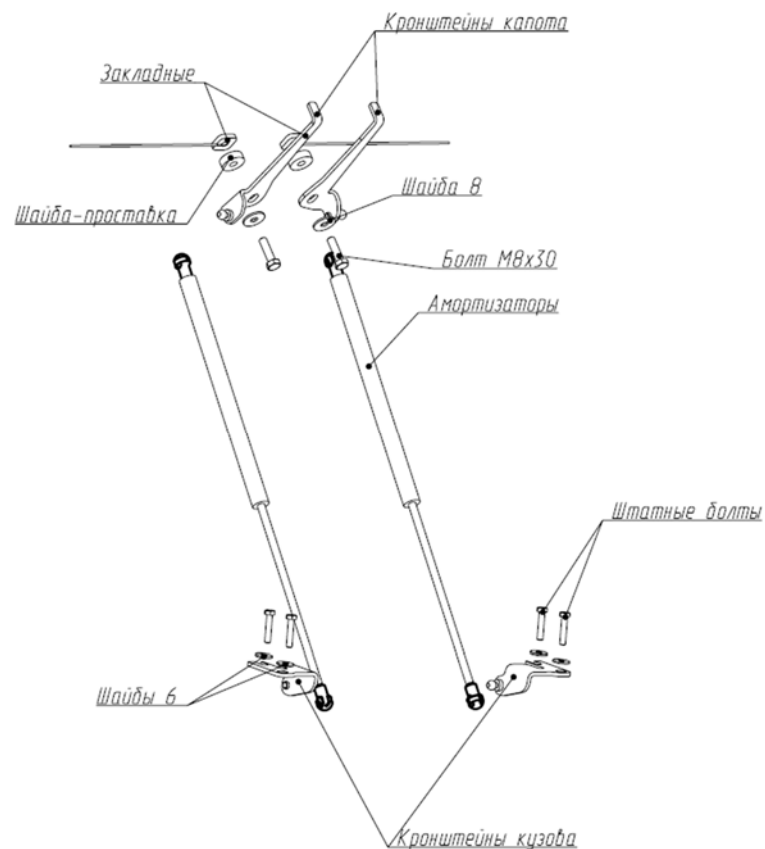

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada NIVA Travel (2021-)

Артикул: A.ST.6017.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №10 открутить два болта крепления крыла. (Рис.1).

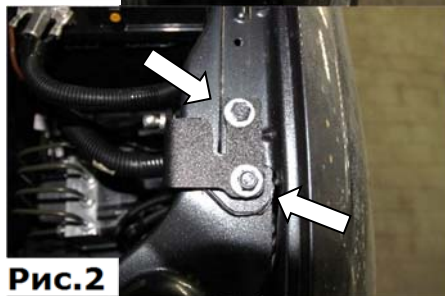


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется штатными болтами с шайбой 6. До упора сдвинуть кронштейн в сторону крыла. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.2).

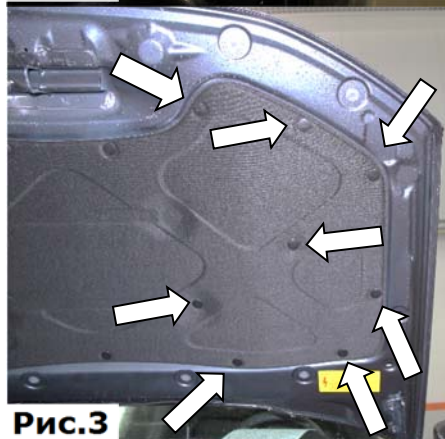


Рис.3

3. Демонтировать клипсы крепления пыльника капота, указанные на рисунке 3.

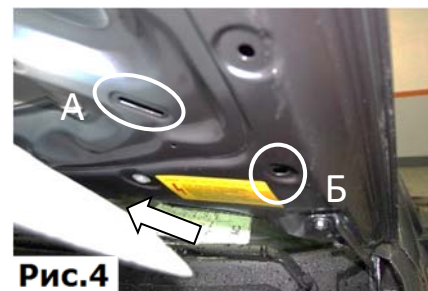


Рис.4

4. Завести закладную через технологическое отверстие капота (А) и совместить резьбовое отверстие закладной с технологическим отверстием капота (Б) (Рис.4)



Рис.5

5. Наживить болт М8х30 с шайбой 8 и кронштейном капота в закладную. Вставить фланец кронштейна в технологическое отверстие капота (В) и затянуть болт М8х30 с усилием 23 Нм. (Рис.5)



Рис.6

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**